

SAFETY FIRST

Stoppen Sie die Verwendung von Braided Safety Blue® mit slaiice®, Arbor Elite mit slaiice® and pottsblitz mit slaiice®, CEclimb 12.7 mit slaiice®:

Marke: TEUFELBERGER

Produktname: Braided Safety Blue® mit slaiice® (Hi-Vee mit slaiice®, Ultra-Vee mit slaiice®, T-Vee mit slaiice®), Arbor Elite mit slaiice® and pottsblitz mit slaiice®, CEclimb 12.7 mit slaiice®

Farbe: alle



Braided Safety Blue
Hi-Vee



Braided Safety Blue
Ultra-Vee



Braided Safety Blue
T-Vee



Braided Safety Blue
White



Arbor Elite



pottsblitz

Artikelreferenz:

Braided Safety Blue® mit slaiice®

7350087, 7361028-1045, 7361090-1091, C5QBG0-16-00120/150/200, C5QBG1-16-00150/200, C5QBG2-16-00120/150/200, C5QBG7-16-00120/150, C5QBGA-16-00120/150, C5QBH0-16-00150, C5QBH2-16-00150, C5QBHA-16-00150

Arbor Elite mit slaiice® and pottsblitz mit slaiice®

7350098-0099, 7350100-0103, 7361020-1025, 7360143-0148, C5KBG1-16-00120/150/200, C5KBG8-16-00115/150/200, C5KBH1-16-00120/150/200, C5QBG0-16-00120/150/200, C5QBG1-16-00150/200, C5QBG2-16-00120/150/200, C5QBG7-16-00120/150/200, C5QBGA-16-00120/150/200, C5QBH0-16-00120/150/200, C5QBH2-16-00120/150/200, C5QBH7-16-00120/150/200, C5QBHA-16-00120/150/200

CEclimb 12.7 mit slaiice®

7351330-1332

Produktionsdatum: January 2014 – September 2019

Seriennummer: 2014-xxxxxx to 19/09-yyy

Grund: Mögliche Fehlfunktion der Seil-Endverbindung

Diese Information ist eine Ergänzung zu den Sicherheitshinweisen vom 18. September, 2019

<https://www.facebook.com/TeufelbergerTreeCare>

Am 17. September wurde TEUFELBERGER über einen Zwischenfall mit dem slaiice® beim Seil Braided Safety Blue informiert; diese Endverbindung hat sich während des Einsatzes geöffnet. Niemand wurde dabei verletzt.

Analyse der betroffenen Seile

Die Endverbindung (slaiçe®) des Braided Safety Blue® war fehlerhaft: Der Seilmantel, der das Auge formt, wurde nicht in der erforderlichen Länge gespleisst und wurde deshalb beim Vernähen nicht erfasst. Ein zweites Muster der selben Serie wurde untersucht, es wurde kein Fehler festgestellt. Wir können jedoch nicht ausschließen, dass der selbe Fehler bei anderen slaiçe® Endverbindungen von Braided Safety Blue®, Arbor Elite, pottsblitz und CEclimb 12.7 auftritt.

In-house Tests

Wir haben den Fehler reproduziert und verschiedene Tests an einigen Seiltypen mit unterschiedlichen Seilkonstruktionen durchgeführt. Der Test am Braided Safety Blue® mit dem fehlerhaften slaiçe® zeigt folgendes Ergebnis:

1. Gerader Zug

Korrekter slaiçe®: min. 16,5 kN
Fehlerhafter slaiçe®: 12,7 kN



2. Wechselbelastung mit niedriger Last

Korrekter slaiçe®: 2.100 cycles with 300 kg without slippage
Fehlerhafter slaiçe®
dry: 2.100 cycles with 300 kg without slippage
wet: 2.100 cycles with 300 kg caused 2 mm slippage



3. Querbelastung im Auge

Korrekter slaiçe®: 19,88 kN
Fehlerhafter slaiçe®: 1 – 2 kN



Sofortmaßnahmen

Um möglichen weiteren Zwischenfällen vorzubeugen ersuchen wir unsere Kunden, den Gebrauch von Braided Safety Blue® mit slaiçe®, Arbor Elite mit slaiçe®, pottsblitz mit slaiçe® und CEclimb 12.7 mit slaiçe® unverzüglich einzustellen.

1. Legen Sie Ihr Seil mit slaiçe® sofort ab! Kennzeichnen sie es deutlich mit "not for use"!
2. Schneiden Sie den slaiçe bei mind 50 cm Seillänge ab



3. Ihr Seil kann mit einem 8er-Knoten weiter verwendet werden. Beachten Sie die korrekte Lage des Seils im Knoten (siehe Pfeil). Ein davon abweichender Knoten reduziert die Bruchlast erheblich.
Andere Endverbindungen sind nicht zulässig!



4. Falls der 8er-Knoten in der vorgesehenen Anwendung möglich ist, beschriften Sie das Seilende mit folgender Information:

Type A, Durchmesser in mm, Nummer der Norm (EN 1891)
Produktionsjahr (mind. die letzten zwei Ziffern), Hersteller, Seilnummer

Die neue Seiletikette soll zum Beispiel wie folgt aussehen:

A 13.0 EN1891:1998
2019 Teufelberger
19/05-xxx

5. Falls die Verwendung eines 8er-Knoten nicht möglich ist, so bieten wir die folgenden Optionen:
- ✓ Erhalten Sie einen Gutschein, den Sie bei einem Händler gegen ein TEUFELBERGER Produkt einlösen können.
 - ✓ Erhalten Sie einen identen Ersatz für Ihr Seil, abhängig von der Verfügbarkeit. Das kann bis zu 12 Monate dauern.

Anleitung:

1. Schneiden Sie den slaiice® mit der Etikette ab.
2. Fotografieren Sie den abgeschnittenen slaiice® mit der Etikette und der Seriennummer.
3. Gehen Sie zu <https://teufelbergersafetyfirst.paperform.co>
4. Folgen Sie der Anleitung auf dieser Seite und füllen Sie das Formular aus.

Folgende Produkte sind nicht vom Rückruf betroffen und können weiterhin benutzt werden.

- ✓ Tachyon mit slaiice®



- ✓ Fly (Firefly, Dragonfly, Superfly) mit slaiice®



- ✓ dreNaLINE mit slaiice®
- ✓ CEclimb 11.5 mm
- ✓ Alle anderen TEUFELBERGER Seile inklusive Braided Safety Blue® and Arbor Elite ohne Endverbindung
- ✓ Alle anderen TEUFELBERGER Seile inklusive Braided Safety Blue® and Arbor Elite mit anderen Endverbindungen, außer slaiice®.

Die Sicherheit unsere Kunden ist unsere oberste Priorität, weshalb die Angelegenheit sehr ernst nehmen. Wir entschuldigen uns für die entstehenden Unannehmlichkeiten und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

For further information please contact:

Teufelberger Fiber Rope GmbH
Vogelweiderstrasse 50
A-4600 Wels

safetyfirst@teufelberger.com

Tel: +43 7242 413 8125 (EU & Asia)

Tel: 800-844-361-7041 (USA)